



AH

Összeszerelési útmutató - Fedél LL-12-től LL-75-ig

Alkatrészlista:

- Fedél
- Szerelőlap M4-es vakszegecsanyákkal
- M8-as kerek csavar a hozzá tartozó önzáró anyával
- 4 db M6x35-ös távtartó
- 4 db M6x14-es csavar
- 2 db M4x14-es csavar
- 2 db fehér sapka


Szükséges eszközök:

- 3-as és 4-es méretű imbuszkulcs
- 10-es és 13-as méretű villáskulcs

(M6-os csavarok meghúzási nyomatéka: max. 7 Nm; M4-es csavaroké: max. 2 Nm)

Összeszerelés:

Ha a fedél megfelelően van felszerelve, körülbelül 25 mm-es rés marad, amelyen keresztül a kábelek átvezethetők.

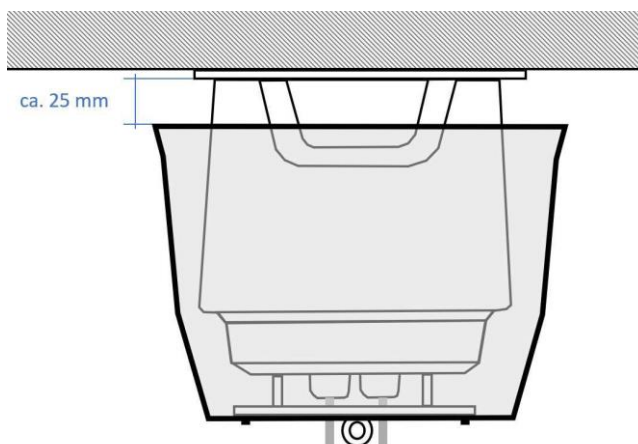

1.
Rögzítse a szemescsavart egy önzáró anyával a középső lyukban. Győződjön meg arról, hogy a süllyesztett furatok a csavar szemes oldalán vannak.



2.
Csavarozza fel a 4 távtartót az emelőre.



Ezután vezesse át a kábeleket a kijelölt furatokon, és helyezze a rögzítőlemezt a távtartók alá.

3.
Rögzítse a szerelőlapot csavarokkal (M6x14) a távtartókba csavarozva azokat.



4.
Vezesse át a kábeleket és a szemescsavart a kijelölt furatokon.



Igazítsa a fedél „C” furatait a rögzítőlemez azonos furataihoz.

Rögzítse a fedelet csavarokkal (M4x14).

Használja a kupakokat, ha nem használja az egyik vagy mindkét kábelt.